


Modèles potentiellement concernés:

CNF295A++WMIC (954112)	CNF295A++XMIC (950302)
CNF295A+BMIC (955305)	CNF295A+RMIC (955304)
CNF295A+WMIC (955308)	CBV295A++IMC (947531)

Lors d'une intervention, si vous constatez une formation de givre ou glace à l'intérieur du conduit de ventilation du congélateur, **il sera nécessaire de remplacer le conduit FMF121310000388 (version 1) par le conduit FMF121310073046 (version 2)**

**POUR TOUTE COMMANDE D'UN NOUVEAU CONDUIT,
JOINDRE UNE PHOTOGRAPHIE DE LA PRISE EN GLACE A LA COMMANDE**

Selon n° de série de l'appareil prévoir actions suivantes:		
Avant 1721-xxxxxx-XXXX	De 1721-xxxxxx-XXXX à 1852-xxxxxx-XXXX	A partir de 1901-xxxxxx-XXXX
<p>Pose du conduit V2 + Ajout languette conductrice ou fil conducteur thermique</p> 	<p>Pose du conduit v2</p>	<p>Aucune car appareil équipé du conduit v2</p>

FMF121310073046 - CONDUIT V2



FMF121310000388 - CONDUIT V1

