

CODE ERREUR	DESCRIPTION	ACTION CORRECTIVE
E10 : Temps de remplissage trop long	Niveau non atteint dans un délai maximum de 7 minutes	Vérifier l'arrivée d'eau. Vérifier le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier l'électrovanne Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Défaut de l'électrovanne d'arrivée d'eau Vérifier la platine de commande
E20 : vidange anormale	La platine de commande ne reçoit aucun signal de la pompe de vidange	Vérifier la connectique de la pompe de vidange Remplacer la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E21: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau	Vérifier le tuyau de vidange Vérifier la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E30 : Problème verrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité de porte) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E31 : Problème déverrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité de porte) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E33 : Défaut pressostat		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le pressostat
E40 : Défaut Platine	Mémoire de la platine de commande endommagée	Remplacer le platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E61 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E62 : Triac défectueux		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E70 : Touche coincée		Vérifier le positionnement des touches