



Méthode de contrôle

F21	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines puissance et affichage
------------	--	--

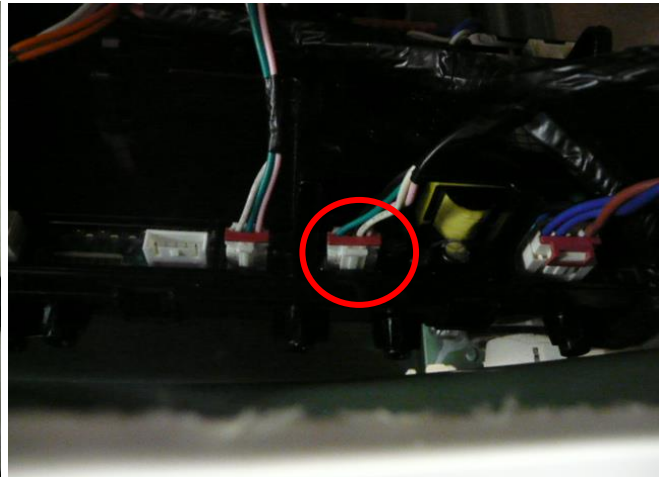

Vérification filerie entre platine d'affichage et platine de puissance

*** EXEMPLE***

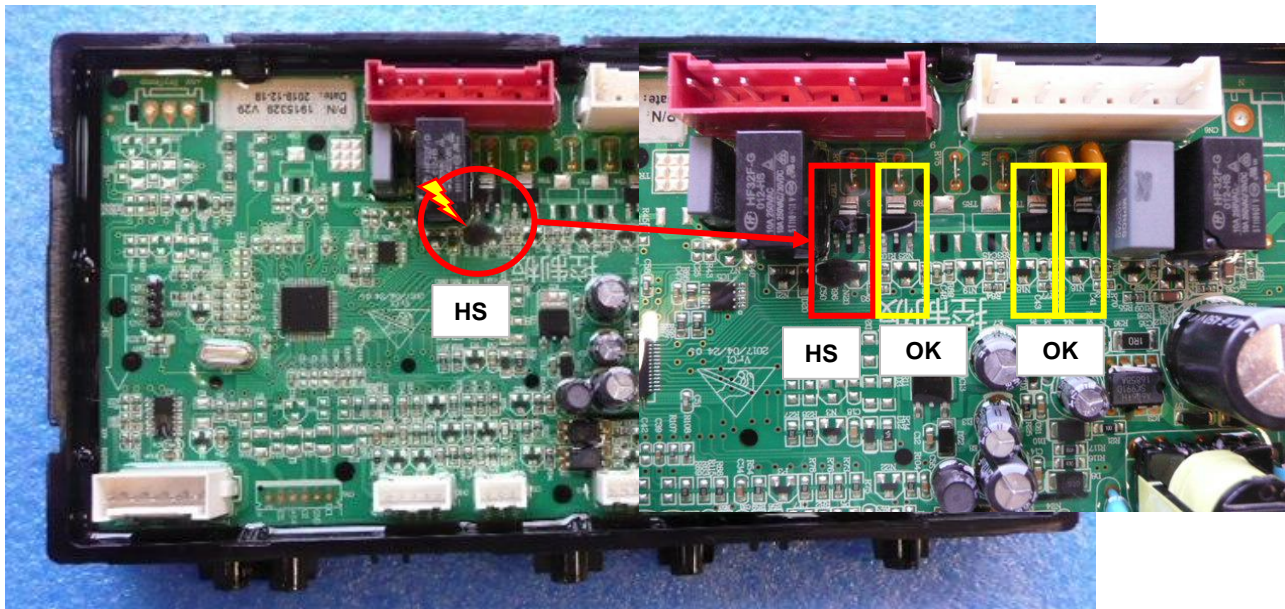

Le code F21 peut être aussi provoqué par un des éléments HS sur le lave-linge :
 (pompe de circulation / pompe de vidange / électrovannes / sécurité de porte ...)
 Pour cela, il est impératif de contrôler visuellement l'état de la platine de puissance pour s'assurer qu'un des éléments ne soient pas HS

(Pour exemple ici, flash sur triac de la pompe de circulation HS dû à un défaut de celle-ci => F21, il faudra donc remplacer l'ensemble pompe de vidange + la platine de puissance)

Cela évitera de remplacer une platine de puissance neuve au risque de la rendre HS si ce contrôle visuel n'a pas été fait