




La solution assistance

DF7CBWMIC - DF7CBWMIC/2 - DF8CBWMIC - DF8CBWMIC/2

Socle FMS121382000228

Fuite d'eau par l'arrière du produit / absence d'eau dans le réservoir

SYMPTÔME

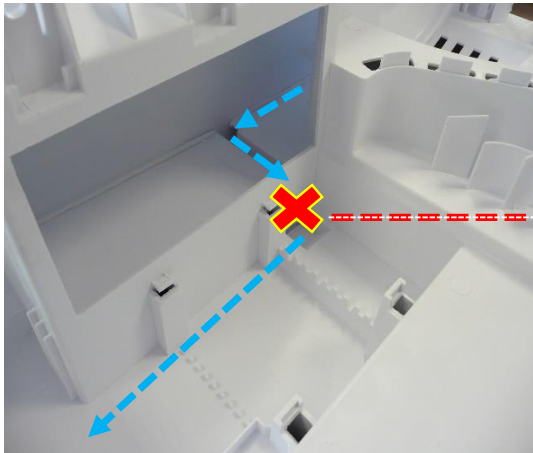

1

L'ouverture du passage d'eau de condensation vers le réservoir de la pompe de relevage est obstruée (photo 1) entraînant une fuite d'eau par l'arrière du produit côté carter de ventilation et l'absence d'eau dans le bac de récupération d'eau à la fin du programme.

SOLUTION



2



3



4

Avec un tournevis plat, agrandir l'ouverture du passage d'eau de condensation (photo 2) pour obtenir le résultat en photo 3.

S'assurer de retirer le maximum de copeaux (photo 4) afin que ceux-ci ne se retrouvent pas par la suite dans le réservoir de la pompe de relevage.