FORMATION DE GLACE A L'INTERIEUR DU CONDUIT DE VENTILATION CONGELATEUR

SABA

Modèles potentiellement concernés:

SABA CB3606NF2EIX (611020)	SABA CB3606NF2IL (658613)
SABA CB306NFEPX (607972)	SABA CB306NFIL (658614)

Lors d'une intervention, si vous constatez une formation de givre ou glace à l'intérieur du conduit de ventilation du congélateur, **il sera nécessaire de remplacer le conduit FMF121310000388 (version 1)** par le **conduit FMF121310073046 (version 2)**

POUR TOUTE COMMANDE D'UN NOUVEAU CONDUIT, JOINDRE UNE PHOTOGRAPHIE DE LA PRISE EN GLACE A LA COMMANDE

Selon n° de série de l'appareil prévoir actions suivantes:

Avant 20170520xxxxxx	De 20170520xxxxxx à 20181231xxxxxx	A partir de 20190101xxxxxx
Pose du conduit V2 + Ajout lanquette conductrice ou fil conducteur thermique 	**Pose du conduit v2**	**Aucune car appareil équipé du conduit v2**

FMF121310073046 - CONDUIT V2

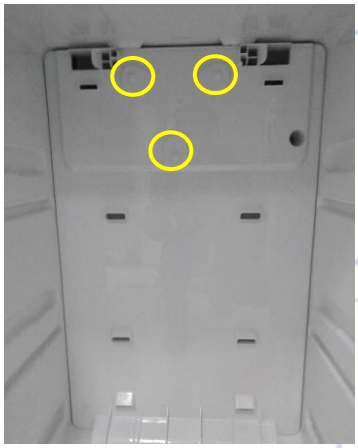

FMF121310000388 - CONDUIT V1