




La solution assistance

Sèche linge ASLD7001W



Liste des codes erreurs

Code Erreur	Description	Origines possibles
E36	Sonde température	Défaut de la sonde de température. Défaut de la platine de commande.

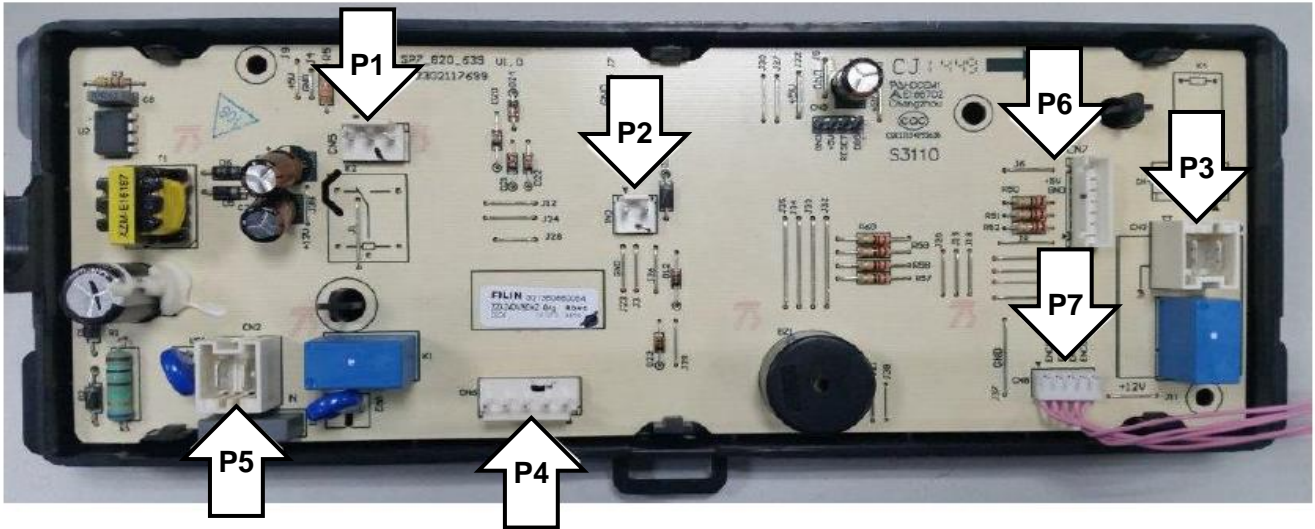

Connecteur	
P1	Moteur
P2	Interrupteur de porte
P3	Chauffage
P4	Sonde température
P5	Alimentation
P6	Afficheur
P7	Sélecteur programme